


この度、ALFANO 製品におきまして、ROTAX EVO エンジン（コンバージョンも含む）新電気システムに対して、回転数が正常に表示されない可能性があるとの報告がありました。

これは新しい電気システムからの信号の若干の違いを、本製品がシビアに感知しすぎることが原因となるようです。

ROTAX EVO システムをご使用のお客様は、下記ケーブル取り付け方法をご確認の上、ご使用の程お願い申し上げます。

【正しい取付け例】

ケーブルを電気コードに巻かず、**直接専用クリップ**で接続するか、縛る際は、**1 巻きのみ**で固定します。

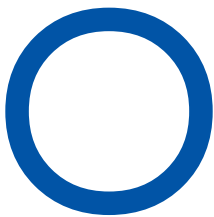

【間違った取付け例】

本製品は回転数測定が細かい為、パルスが特殊な EVO システムでは、誤表示を起こす可能性があります。下図のように、**必要以上に電気コードへの巻きつけは、避けてください**



近年のエンジンシステムの変更などに対して、上記方法でも表示に異常がみられる場合は、お手数ですが、弊社までお問い合わせください

株式会社 栄光

Tel:052-803-7055

Fax:052-803-7085

Mail:mail@eikoms.com